

作業報告書

汚雑排水枡内汚物除去清掃及管内内 視鏡調査



株式会社パイプライン

佐竹 淳

☎ 090-6474-2829

✉ pipeline373@icloud.com

2026年02月13日

作業報告書

株式会社パイプライン
千葉県千葉市中央区
都町1-54-20

佐竹 淳

TEL：090-6474-2829

MAIL：pipeline373@icloud.com

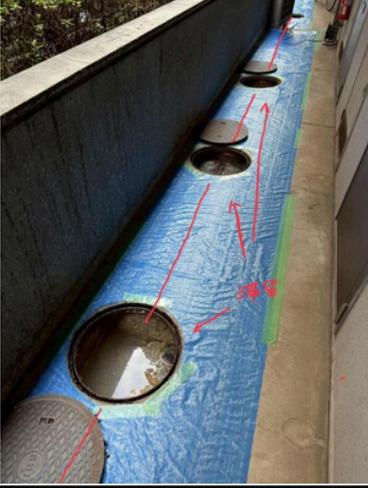
下記の通り作業を行いましたので、ご報告申し上げます。

件名	汚雑排水枡内汚物除去清掃及管内内視鏡調査
作業開始日時	2026年02月13日 09:00
作業終了日時	2026年02月13日 16:30
作業内容	宅内汚雑排水枡汚物除去及清掃・状況確認
特記事項	配管内状況が悪く上部4個の枡については汚物自体は除去しましたが配管詰り貫通には至りませんでした（枡自体の沈下による異物流入による配管内閉塞）
作業進捗状況	完了

お客様確認サイン _____

⑩

	<p>入口</p>
	<p>養生・柵蓋開け状況</p>
	<p>汚物滞留</p>
	<p>まったく流れていません</p>

	<p>汚物除去後も水が流れる状況にはなりません</p>
---	-----------------------------

	
--	--

	
---	--

	<p>共通しているのは2段目の枡と3段目の枡に隙間がある事 (15ミリ~50ミリ程度) おそらくこの隙間より砂利や碎石が流入して配管に詰り、水はこの隙間から流出して沈下が進んでいると思われます</p>
---	--



トルーパーで貫通を目指すも大量の砂利と碎石に阻まれて貫通しません

13A塩ビパイプを4M×3本繋いで試してみましたがパイプは通りますが異物を押し除けず除去は出来ず

エンジン式の高圧洗浄機



高圧洗浄中



汚水ポンプで汲み上げ中



配管内イメージ





汚水ポンプ汲み上げ



内視鏡調査で判明した配管ルート（汚水がひどく鮮明ではなく途中で碎石に阻まれて最後はまで確認できませんでした



上部4つの枡は滞留したまま





枡の隙間より水が染み出てきます



